

SeTAQ®

**PLAC-5105 系列
(自由协议)
称重显示控制器
使用说明书**

山东西泰克仪器有限公司

山东 济南 高新区 天辰大街 1251 号

www.setaq.com setaq@setaq.com V1.0.0011

目录

1. 概述	1
1.1 主要技术指标	1
1.2 特点	1
2. 仪表的安装与连接	2
2.1 按键说明	2
2.2 电源接口说明	2
2.3 RS-485 接口说明	2
2.4 模拟传感器接口说明	3
2.5 模拟输出接口（有模拟量输出功能的仪表）	3
3. 参数设定	3
3.1 F1 功能参数	3
3.2 F2 标定参数	4
3.3 F3 系统参数	4
3.4 F4 接口通讯参数	6
3.5 F5 模拟输出参数	6
3.6 F6 扩展备用功能	7
3.7 F7 峰值检测设置	7
3.8 F8 扩展备用	8
3.9 F9 出厂设置	8
4. 仪表标定	8
5. 使用技巧	9
5.1 模拟量输出的设置技巧	9
5.2 峰值检测的设置技巧	9
6. 自由口通讯协议	10
6.1 自由口协议常用指令及举例	10
6.1.1 仪表地址 ADR	10
6.1.2 测量值输出 MSV 和数据格式 COF	10
7. TOLEDO 数据格式	11
8. 指令列表	12

1. 概述

PLAC-5105 系列称重显示控制器是山东西泰克仪器有限公司自主研发的工业级通用称重显示控制器,能够在显示重量值的情况下,将普通传感器信号变送为 4-20mA 或 0-5V 、0-10V 的模拟输出信号,同时能保持与计算机、PLC 等上位机的通信,具有抗干扰能力强、功能强大、操作简便、通用性强、温漂小、线性度高等优点。

PLAC-5105 系列仪表分为四个型号,本说明书为 PLAC-5105 系列中采用自由口协议的两款产品的使用说明书,具体型号及各型号间的功能特点如表 1-1 所示。

表 1-1 PLAC-5105 系列仪表功能

型号	主要功能及特点	模拟量	通信协议	时钟+打印
PLAC-5105-N-F	塑壳导轨式 24V DC RS-485	无	自由口	无
PLAC-5105-N-M		无	MODBUS RTU	无
PLAC-5105-A-F		4-20mA/0-5V/0-10V	自由口	无
PLAC-5105-A-M		4-20mA/0-5V/0-10V	MODBUS RTU	无

仪表出厂默认地址 31,波特率 9600,数据位 8 位,停止位 1 位,校验位偶校验。

1.1 主要技术指标

- 显示器: 六位数码管显示
- 键盘: 5 个高寿命弹片按键
- 传感器激励电压: 5V DC
- 串口: RS-485
- 模拟电流输出: 4~20mA (有模拟量输出功能的仪表)
- 模拟电压输出: 0-5V 、0-10V (有模拟量输出功能的仪表)
- A/D 分辨率: 2000000
- A/D 转换率: 6.25~100Hz
- 仪表工作电源: 16~24VDC
- 工作温度: -20~60℃, 相对湿度 10%~85%, 不冷凝
- 存贮温度: -40~80℃, 相对湿度 10%~85%, 不冷凝

1.2 特点

- 性能稳定, 抗干扰能力强, 功耗低, 可靠性高
- 具有去皮、空秤等功能
- 完备的超载报警提示功能
- 自动零点跟踪
- 数字滤波设置
- 峰值检测识别功能

2. 仪表的安装与连接

显示界面为一排数码管，共六位数字，用于显示称重数据、仪表参数及提示信息等，图 2-1 为 PLAC-5105 正面图。

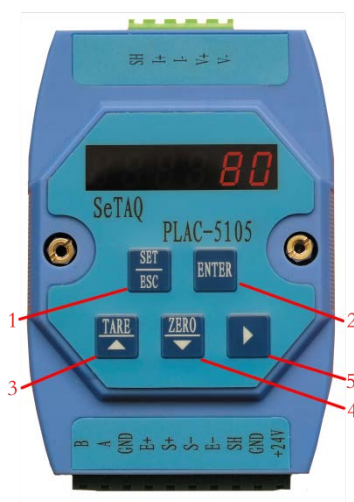


图 2-1 PLAC-5105 正面图

2.1 按键说明

- 1、SET/ESC 键：进入功能菜单/放弃参数的修改，返回上一步操作状态
- 2、ENTER 键：进入参数修改和确认参数修改并保存
- 3、TARE/▲键：去皮功能/光标闪烁位数据加 1，同级菜单顺序切换
- 4、ZERO/▼键：空秤功能/光标闪烁位数据减 1，同级菜单逆序切换
- 5、►键：光标闪烁位右移一位（闪烁位为最低位时移到最高位）

2.2 电源接口说明

表 2-1 电源接线说明

接线端	功能
+24V	仪表电源正极 24V DC 输入
GND	仪表电源负极

警告：在使用过程中，一定要按要求进行电源连接，因用电不规范所造成的损坏，我公司不予保修。

2.3 RS-485 接口说明

表 2-2 通讯接口说明

接线端	功能
A	发送（接收）正
B	发送（接收）负
GND	信号地

2.4 模拟传感器接口说明

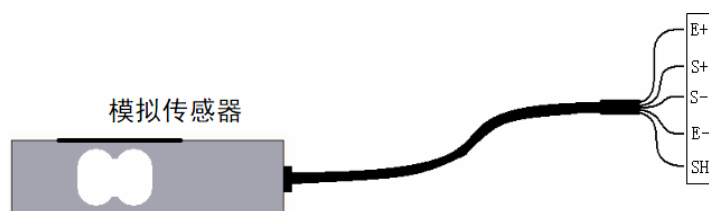


图 2-2 PLAC-5105 与模拟传感器的连接图

表 2-3 模拟传感器接线端子

接线端	E+	S+	S-	E-	SH
功能	传感器 激励正	传感器 信号正	传感器 信号负	传感器 激励负	传感器 屏蔽线

2.5 模拟输出接口（有模拟量输出功能的仪表）

表 2-4 模拟输出接线端子排

信号名	SH	I+	I-	V+	V-
功能	屏蔽线	电流输出正极	电流输出负极	电压输出正极	电压输出负极

3. 参数设定

开机后，在显示重量数据的情况下，按“SET/ESC”键可进入主菜单，按“▲”和“▼”键在主菜单各主选项间切换，按“Enter”键进入子菜单设置，最后按“SET/ESC”键可逐层退出。

3.1 F1 功能参数

F1 的参数设置包括最大量程、分度值、小数点位数和蜂鸣器开关。

【F1.1】仪表的最大量程

F1.1 为仪表的最大量程设置，在称重时，如果显示值超过最大量程，仪表会发出蜂鸣器报警声。修改最大量程的具体操作为：按“SET/ESC”键，显示为 F1；按 ENTER 键，显示为 F1.1；按 ENTER 键，显示为最大量程值，如不需要修改最大量程按“Esc”返回；按“ENTER”键，显示为最大量程值的最高位进入修改状态（最高位闪烁）；按“▲”和“▼”键改变闪烁的数字，按“►”键进行修改位的选择。按“Enter”键保存，“Esc”放弃保存。默认值为 800000。后面的参数进行修改时的按键操作与最大量程参数的修改基本相同，故后面参数修改不再做具体描述。

【F1.2】仪表的分度值

分度值的选择用“▲”和“▼”键。可选分度值：1、2、5、10、20、50、100、200，默认为 1。

【F1.3】显示小数点位数

小数位数选择用“▲”和“▼”键。可选小数位数 0~4 位，默认为 0 即无小数位。

【F1.4】蜂鸣器的开关

蜂鸣器的开关选择用“▲”和“▼”键。可选择状态为 on 或 off，默认值为 on。

仪表上电时，正常状态下蜂鸣器鸣叫。本参数不保存、掉电则丢失设置。

3.2 F2 标定参数

F2 中的参数是与载荷标定有关的，包括零点标定，加载标定和标定值。详细标定步骤参见第 4 节。

【F2.1】零点标定

在 F2.1 状态下，保持秤台空载，等待 5 秒以上，按“ENTER”键，完成零点标定。

【F2.2】加载标定

在 F2.2 状态下，在秤台上加载荷，等待 5 秒以上，按“ENTER”键，完成加载标定。

【F2.3】标定值设定

设定标定值，在 F2.3 状态下通过按键修改标定值。

3.3 F3 系统参数

F3 中是一些系统参数，包括皮重设置、自动零点跟踪、清零范围、数字滤波、静止检测时间、采样频率等。对于系统参数，一般用户无须设置。

【F3.1】皮重设置

皮重设置用“▲”或“▼”键。

F3.1=0 净重

F3.1=1 毛重

默认为 0。

【F3.2】自动零点跟踪

自动零点跟踪分为 A(自动零点跟踪速率)和 B(自动零点跟踪范围)两部分，进入 F3.2 时显示为“A----2”，直接按“▲”或“▼”键可以进行 A 或 B 的修改，在 A 或 B 状态下，按“ENTER”键并配合“▲”或“▼”键，可以进行 A 或 B 中数值的修改。

A. 自动零点跟踪速率

A----0 0.25d/s

A----1 0.5d/s

A----2 1.0d/s

A----3 1.5d/s

A----4 2.0d/s

A----5 3.0d/s

A----6 4.0d/s

A----7 6.0d/s

A----8 10.0d/s

默认为 2。

B. 自动零点跟踪范围

B----0 禁止

B----1 $\pm 0.5d$

B----2 $\pm 1.0d$

B----3 $\pm 2.0d$

B----4 $\pm 5.0d$

B----5 $\pm 10.0d$

默认为 2。

【F3.3】手动清零范围

F3.3=0 禁止

F3.3=1 $\pm 2\%Max$

F3.3=2 $\pm 4\%Max$

F3.3=3 $\pm 10\%Max$

F3.3=4 $\pm 50\%Max$

默认为 2。

【F3.4】开机自动清零范围

F3.4=0 禁止

F3.4=1 $\pm 2\%Max$

F3.4=2 $\pm 5\%Max$

F3.4=3 $\pm 10\%Max$

F3.4=4 $\pm 20\%Max$

默认为 0。

【F3.5】数字滤波

数字滤波参数分为 A（数字滤波）、B（防抖动强度）和 C（收敛常数）。设置方法与零点跟踪相同。

A. 数字滤波

可选参数 0~8，其中 0 为禁止，8 滤波最重，数字越大滤波越强，建议用户一般不要修改此常数。默认为 6。

B. 防抖动强度

防抖动参数是一个百分比，可选参数 0~99，参数为 0% 取消防抖动功能，参数为 99% 防抖动强度最大。防抖动的参数设置的越大，输出结果延时越长。参数必须根据实际情况来设定，并不是参数设置越大输出结果越稳定，建议用户一般不要修改此常数。默认为 10。

C. 收敛常数

收敛常数是反应测量数据稳定性的一个参数，可选参数 0~200，它的值影响测量数据的收敛快慢。一般收敛常数越大，测量值稳定越慢；收敛值越小，测量值稳定越快。收敛常数不能设置太小，否则会影响测量值的稳定性。建议用户一般不要修改此常数。默认值为 10。

【F3.6】静止检测

静止检测参数分为 A（静止检测阈值）和 B（静止检测时间）。设置方法与零点跟踪相同。

A. 静止检测阈值

F3.6=0 禁止

F3.6=1 $\pm 0.25d$

F3.6=2 $\pm 0.5d$

F3.6=3 $\pm 1.0d$

F3.6=4 $\pm 2.0d$

F3.6=5 $\pm 4.0d$

F3.6=6 $\pm 6.0d$

F3.6=7 $\pm 10.0d$

默认为 3。

B. 静止检测时间

可选参数 0.0~9.9，默认为 0.3s。

【F3.7】设置采样频率

可选参数 6.25, 12.5, 25, 50, 100，默认为 12.5。

3.4 F4 接口通讯参数

F4 是串口设置参数。包括地址、波特率、校验和串口连接对象。

【F4.1】串口地址选择

可选地址 0--31，默认为 31。

【F4.2】串口的通讯波特率

可选参数 4800、9600、19200、38400、57600、115200，默认为 9600。

【F4.3】串口的奇偶校验选择

F4.3 =n 无校验

F4.3 =E 偶校验

默认为 E 偶校验。

【F4.4】串口连接(一台仪表只支持一种相应通讯协议)

F4.4=0 关闭

F4.4=1 自由口

F4.4=2 Modbus RTU

F4.4=3 打印机协议(暂不支持)

F4.4=4 TOLEDO 连续发送格式

F4.4=5 耀华连续发送格式(暂不支持)

注意：串口的默认连接为该仪表只支持的通讯协议。改变仪表地址、波特率或校验位之后不能按原来的参数通信，计算机或 PLC 等控制设备也必须改变为新的参数。

3.5 F5 模拟输出参数

本菜单中的参数是与模拟量输出有关的，包括模拟量的输出使能、输出类型选择等。

出厂时默认是禁止模拟量输出的，这点请用户注意！

【F5.1】模拟量的输出使能

F5.1 = OFF 禁止模拟输出

F5.1 = ON 开启模拟输出

默认为 OFF。

【F5.2】模拟量的输出类型

F5.2 = C 4-20 4-20mA 电流输出

F5.2 = U 0-10 0-10V 电压输出

F5.2 = U 0-5 0-5V 电压输出

默认为 C 4-20。

【F5.3】模拟量输出零点时对应的 DA 内码

用于设置模拟量输出零点时对应的 DA 内码 (0-90000)，可修改本参数校准模拟量输出的零点。默认值 0，注意本参数要小于 F5.4 中的参数，且先调本参数再调 F5.4。

【F5.4】模拟量输出满载时对应的 DA 内码

用于设置模拟量输出满载时对应的 DA 内码 (0-90000)，可修改本参数校准模拟量输出的满载点。默认值 65535，注意本参数要大于 F5.3 中的参数，且调本参数之前应先通过 F5.3 调整零点。

3.6 F6 扩展备用功能

本菜单不对用户开放，仅是厂家扩展备用的菜单。用户使用时会从 F5 跳到 F7。

3.7 F7 峰值检测设置

【F7.1】峰值检测使能设置

F7.1 = 0 禁止峰值检测功能。

F7.1 = 1 开启峰值检测功能。

默认值 F7.1 = 0。

当开启峰值检测使能设置时，主工作画面上的数值不再是实时的重量值，而是检测到的最值（下一次的最值只有比上一次的最值大（小）时才会显示下一次的最值）。最大值与最小值的选择由 F7.2 确定。

【F7.2】峰值选择

F7.2 = 0 开启峰值检测功能后，主工作画面上显示的是最小值。

F7.2 = 1 开启峰值检测功能后，主工作画面上显示的是最大值。

默认值 F7.2 = 1。

只有开启峰值检测 F7.1 时，该参数才有意义。

【F7.3】最大值

F7.3 中显示的是测量中的最大值。按“Zero”键清零，“ESC”键退出。该参数不保存在 EEPROM 中，只有开启峰值检测时，该参数才有意义。

【F7.4】最小值

F7.4 中显示的是测量中的最小值。按“Zero”键清零，“ESC”键退出。该参数不保存在 EEPROM 中，只有开启峰值检测时，该参数才有意义。

【F7.5】自动回零使能设置

F7.5 =0 禁止自动回零功能。

F7.5 =1 开启自动回零功能。

默认值 F7.5 =0。只有开启峰值检测时，该参数才有意义。

【F7.6】自动回零保持时间

合法值 1-120 秒。默认值为 5 秒。

只有开启峰值检测时，该参数才有意义。

【F7.7】自动回零百分比

合法值 1-100，代表 1%-100%。默认值为 10。

只有开启峰值检测时，该参数才有意义。

3.8 F8 扩展备用

本菜单不对用户开放，仅是厂家扩展备用的菜单。用户使用时会从 F7 跳到 F9。

3.9 F9 出厂设置

【F9.1】版本号

通过 F9.1 可以查看仪表系统的版本号。

【F9.2】恢复出厂设置

该选项采用密码保护设置，在 F9.2 菜单中，把密码值改为 **123456**，按“ENTER”键，系统会进行复位操作。

注意：执行此项操作会将所有设置参数初始化，谨慎操作此项！

4. 仪表标定

新仪表如果不进行标定（即常说的校准），称重数据肯定不准确，而且数据也可能波动很大。注意标定所需砝码重量最少是传感器满量程的十分之一。

- (1) 零点校准：保持秤台空载，按下仪表的“SET/ESC”键，此时显示 F1，再按“▲”键显示 F2，按下“Enter”键显示 F2.1，再次按下“Enter”键，仪表显示的是内码值，等待 5 秒后，按下“ENTER”键，完成零点校准，界面自动返回 F2.1。
- (2) 加载校准：在秤台上加上砝码，按下“▲”键显示 F2.2，然后按下“Enter”键，仪表显示的是内码值，等待 5 秒后，按下“ENTER”键，完成加载校准，界面自动返回 F2.1。
- (3) 砝码值输入：按下“▼”键显示 F2.3，按下“Enter”键，仪表显示的是以前标定过的砝码值，再次按下“Enter”键，左起第一位数字闪动说明可对其进行修改，利用“▲”和“▼”键增大或减小该位数字，按“▶”键光标右移，将仪表显示数字修改为所需砝码值，最后按“Enter”键确认完成整个标定。（例如：3kg 的传感器用 500g 砝码标定，数据要精确到 0.1g，那么砝码值改为 5000 即可）

5. 使用技巧

5.1 模拟量输出的设置技巧

模拟量出厂时默认关闭的，开启模拟量输出的正确设置步骤如下：

第一步：硬件连接。首先要确定硬件连接无误，且 4-20mA 输出时，负载电阻 $R_L < 500 \Omega$ ；0-5V 输出时，负载电阻 $R_L > 300 \Omega$ ；0-10V 输出时，负载电阻 $R_L > 800 \Omega$ 。当负载电阻不满足以上条件时，不能输出到最大值。

实验表明：

当 $R_L = 600 \Omega$ 时，4-20mA 电流输出的最大值仅为 18.351mA。

当 $R_L = 600 \Omega$ 时，0-10V 电压输出的最大值仅为 8.935V。

当 $R_L = 200 \Omega$ 时，0-5V 电压输出的最大值仅为 3.1044V。

第二步：选择模拟量输出的类型。在 F5.2 中选择正确的类型，默认为 4-20mA。

第三步：使能模拟量输出。在 F5.1 中，把 OFF 改为 ON，此时模拟量会立即输出。

第四步：模拟量计算公式。

4-20mA 电流 = (当前重量/量程) * 16 + 4；（负载电阻 $R_L < 500 \Omega$ ）

0-5V 电压 = (当前重量/量程) * 5；（负载电阻 $R_L > 300 \Omega$ ）

0-10V 电压 = (当前重量/量程) * 10；（负载电阻 $R_L > 800 \Omega$ ）

5.2 峰值检测的设置技巧

第一步：F3.7 采样频率要高，这里建议 100Hz。但是高采样频率对精度有一定的影响，请权衡利弊。

第二步：F3.6.A 数字滤波为 0。峰值保持功能开启时一定不能使用数字滤波，否则会把峰值给滤掉。

第三步：标定，详细标定过程见菜单 F2。

第四步：打开峰值检测功能，即 F7.1 = 1。

第五步：选择显示的峰值类型。F7.2 = 0 或 1。0 表示显示最小值，1 表示最大值。

第六步：

(1) 打开或关闭自动回零功能，F7.5 = 1 或 0。

第一种情况，当 F7.2=1，即显示的是最大值时，若 (当前加载值) < (F1.1 * F7.7 / 100)，则仪表保持显示该最大值 T 秒 (T 是 F7.6 中参数) 后，自动把峰值清零，并重新计算最大值和最小值。

第二种情况，当 F7.2=0，即显示的是最小值时，若 (当前加载值) > (-F1.1 * F7.7 / 100)，则仪表保持显示该最小值 T 秒 (T 是 F7.6 中参数) 后，自动把峰值清零，并重新计算最大值和最小值。

(2) 设置自动回零保持时间 F7.6，合法值 1-120 秒。只有打开自动回零功能时即 F7.5=1 时，本参数才有效。

(3) 设置 F1.1 中的量程和 F7.7 中的百分比 (F7.7，合法值 1-100 代表 1%-100%)，只有打开

自动回零功能时即 F7.5=1 时,本参数才有效。这里请您根据实际情况正确设置 F1.1 和 F7.7。

第七步：返回主界面，设置完成。

6. 自由口通讯协议

PLAC-5105 的接口是一个异步串行接口，数据传输速率与接收速率必须一致，也就是主机波特率和 PLAC-5105 波特率必须保持一致。本仪表采用的串行数据格式为：


起始位：1 位

字 长: 8 位

奇偶位：无校验位/偶校验（默认偶校验）

停止位：1 位

波特率：4800、9600、19200、38400，57600 bps（默认 9600）

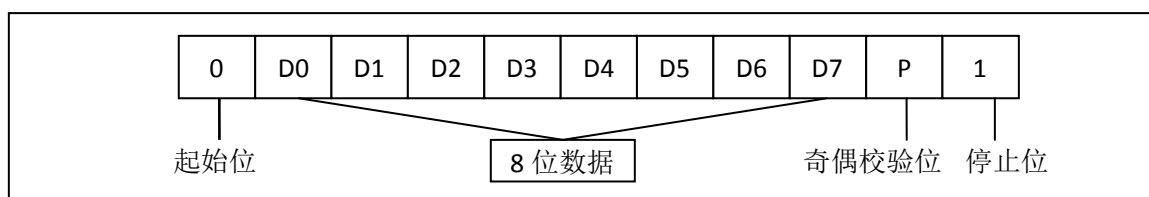

6.1 自由口协议常用指令及举例

PLAC-5105 接收的指令为 ASCII 码, 由三个字符 (和参数) 组成并以分号结束。

PLAC-5105 返回的参数为 ASCII 码，并以 CRLF（回车换行，对应十六进制 0D、0A 或十进制 13、10）作为结束符。

6.1.1 仪表地址 ADR

PLAC-5105 仪表的地址范围：00-31。通过 ADR 指令可以查询或修改仪表的地址。

例如：查询仪表地址（以地址 31 为例），操作如下：

主机发送的字符

主机接收的字符

说明

S31:

主机须先发送选择地址 31，仪表不做回答

ADR? :

31CRLF

主机发送命令查询仪表地址，并获知默认地址 31

又如：修改仪表地址为 0，操作如下：

主机发送的字符

主机接收的字符

说明

ADRO :

0CRLF

主机发送命令，将地址改为 0，接收 0 说明成功

6.1.2 测量值输出 MSV 和数据格式 COF

仪表默认的数据格式是 COF8 格式(还有 COF10 和 COF3),测量值即采用下表所示的二进制格式(非 ASCII 格式),且默认第 4 字节无校验。不精通编程和本公司仪表的客户不建议修改 COF 值!

测量值的二进制输出格式 (COF8)

	参数	长度	测量值输出顺序	终止符
COF8	测量值	4 字节	前三字节为重量数据，其中数据高位在前，低位在后。第 4 个字节为：校验和。	CRLF

例如：

主机发送的字符	主机接收的字符	说明
COF?;	008CRLF	查询当前数据格式。返回 008（默认值）。
MSV?;	XX XX XX XX 0D 0A	查询当前测量的重量数据。例如，秤台上为 500 克砝码，分度值为 0.01 克时，此时可见返回为“00 C3 50 08 0D 0A”，前三字节即所得的重量数据，即十六进制的 0x00C350（对应十进制 50000）。

数据格式（COF）说明：

COF8:

byte[0]	byte[1]	byte[2]	byte[3]	byte[4]	byte[5]
MSB	MSB-1	MSB-2	byte[0]^byte[1]^byte[2]	0x0D	0x0A

COF10:

byte[0]	byte[1]	byte[2]	byte[3]	byte[4]	byte[5]
MSB	MSB-1	MSB-2	LSB	0x0D	0x0A

COF3:

byte[0]-byte[7]	byte[8]	byte[9]
ASCII码	0x0D	0x0A

7. TOLEDO 数据格式

TOLEDO数据格式说明：

STX	SWA	SWB	SWC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	CKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

说明：

(1) <STX>ASCII起始位 (02H)

(2) 状态字SWA, SWB, SWC

状态字SWA:

bit0, 1, 2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
小数点位置	预置点1输出	预置点2输出	恒为1	恒为1	恒为0
000:XXXXX0	0: 小于预置值	0: 小于预置值			
010:XXXXXX					
110:XXXXX.X					
001:XXXX.XX					
101:XXX.XXX					

状态字SWB:

bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
毛重=0, 净重=1	符号: 正=0, 负=1	超载(或小于零)=1	动态=1	单位: 1b=0, kg=1	恒为1	恒为0	恒为0

状态字SWC:

bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
恒为0	恒为0	恒为0	打印机时=1	恒为1	恒为1	恒为0	恒为0

- (3) 显示重量，可能是毛重也可能是净重，6位不带符号和小数点的数
- (4) 皮重值，6位不带符号和小数点的数
- (5) <CR>ASCII回车位 (0DH)
- (6) <CKS>可选的校验和 (该设备没有)

8. 指令列表

ADR (Address)——仪表地址		
	输入指令	输出参数指令
指令格式	ADR (Pn);或 ADR (Pn);	ADR?;
参数范围	Pn: 00...31	----
默认值	Pn: 31	----
返回值	0CRLF	输出仪表的地址
举例	ADR03;ADR12	02CRLF、31CRLF

COF (Configure Output Format)——测量值的输出格式		
	输入指令	输出参数指令
指令格式	COF (Pn);	COF?;
参数范围	3、 8、 10	----
默认值	8	----
返回值	0CRLF	输出 3 位格式代码
举例	COF3、 COF8、 COF10;	003CRLF、 008CRLF、 010CRLF

测量值的 ASCII 输出格式表

	第一个参数	T	第二个参数	T	第三个参数	终止符
COF3	测量值(8)		----		----	crLf

()=字符数

测量值的二进制输出格式表

	参数	长度	测量值输出顺序	终止符
COF8	测量值	4 字节	MSB 最先输出，LSB 最后输出，LSB = 校验和	crLf
COF10	测量值	4 字节	MSB 最先输出，LSB 最后输出	crLf

MSV (Measured value output)——测量值输出		
	输入指令	输出参数指令
指令格式	----	MSV?;或 MSV? Pn;
参数范围	----	
默认值	----	----
返回值	----	当输入 MSV?;时，输出一次测量值 当输入 MSV?0;时，连续输出测量值，直到用指令 STP;使输出停止 当输入 MSV? Pn;(Pn 不等于 0)时，输出 Pn 个测量值

举例	----	MSV?; MSV?10;
----	------	---------------

ICR (Internal Conversion Rate)——内部转换速率

	输入指令	输出参数指令
指令格式	ICR (Pn);	ICR?;
参数范围	6.25, 12.5, 25, 50,100	----
默认值	12.5	----
返回值	0CRLF	输出设置的测量速率
举例	ICR25;	----

LDW (Loadcell Dead Load Weight)——传感器静载值

	输入指令	输出参数指令
指令格式	LDW<Pn>;	LDW?;
参数范围	-99999 ~ 999999	----
默认值	0	----
返回值	0CRLF	用户零点位数或传感器(静载) 带符号的 6 位数
举例	LDW345; LDW;	-00345CRLF

LWT (Loadcell Weight)——传感器称重值

	输入指令	输出参数指令
指令格式	LWT<Pn>;	LWT?;
参数范围	-99999 ~ 999999	----
默认值	100000	----
返回值	0CRLF	用户额定数或传感器满载带符号的 6 位数
举例	LWT2000343; LWT;	200343CRLF

NOV (Nominal Value)——传感器额定值

	输入指令	输出参数指令
指令格式	NOV (Pn) ;	NOV?;
参数范围	-99999 ~ 999999	----
默认值	100000	----
返回值	0CRLF	仪表内存储的值将以 6 位数输出
举例	NOV 10000; NOV 20000;	001000CRLF

ZCL (Zero Clear)——清零

	输入指令	输出参数指令
指令格式	ZCL;	----
参数范围	----	----
默认值	----	----
返回值	0CRLF	----
举例	ZCL;	----

TAR (Tare)——去皮		
	输入指令	输出参数指令
指令格式	TAR;	----
参数范围	----	----
默认值	----	----
返回值	0CRLF	----
举例	TAR;	----